



## WiMAX USB TYPE UD01OK

### インストールマニュアル v2.0

本マニュアルは、WiMAX USB TYPE UD01OK Connection Utility のインストール手順を説明しています。

#### <注意事項>

- ユーティリティのインストールには、そのコンピューターの管理者権限(Administrator 権限)が必要です。管理者権限のあるユーザでログインしてください。
- インストール作業を行う前に、パソコンのすべてのアプリケーションと、タスクトレイなどに常駐しているアプリケーションを終了させてください。
- インストール中はパソコンの電源を切らないようにしてください。
- 既にユーティリティがインストールされている場合には、アンインストールをした上でインストールを開始してください。
- インストール途中で操作を誤った場合、またエラーになった場合は、途中までインストールしたソフトウェアを一旦アンインストールして、もう一度初めからやり直してください。

#### <事前準備>

- あらかじめUQサイト(<http://www.uqwimax.jp/>)よりユーティリティソフトをダウンロードして、ハードディスクの任意の場所に保存しておいてください。
- インストールを開始する前に、WiMAX USB TYPE UD01OK(WiMAX アダプター)をパソコンから取り外してください。

---




Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows 7 は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他における商標または登録商標です。

## 【Windows® 7、および Windows Vista®の場合】

1. あらかじめダウンロードしてハードディスクの任意の場所に保存したファイルをダブルクリック（またはクリック）する
2. ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、[続行]をクリックする




3. ユーティリティをインストールする

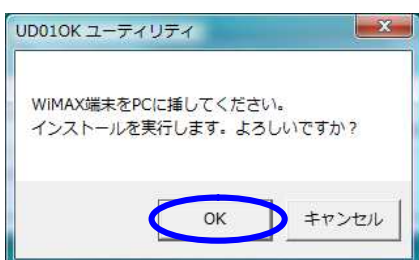
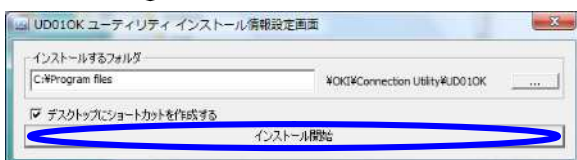
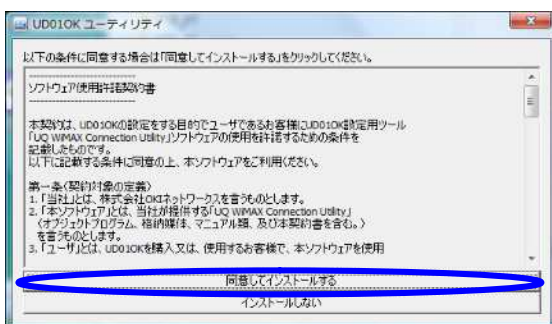



WiMAX 端末をパソコンの USB ポートに差し込みます。



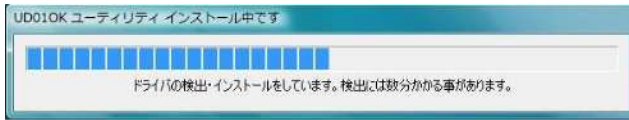


#### 4. ドライバをインストールする

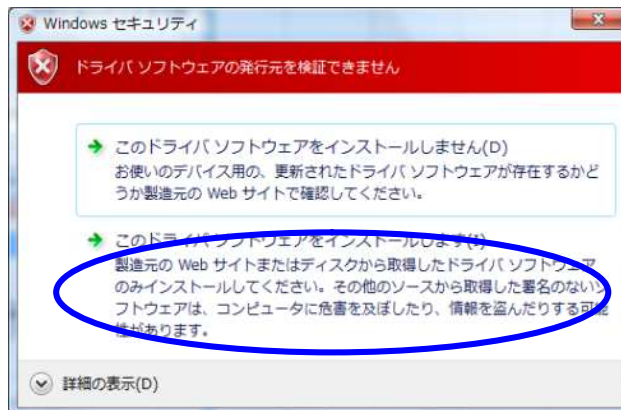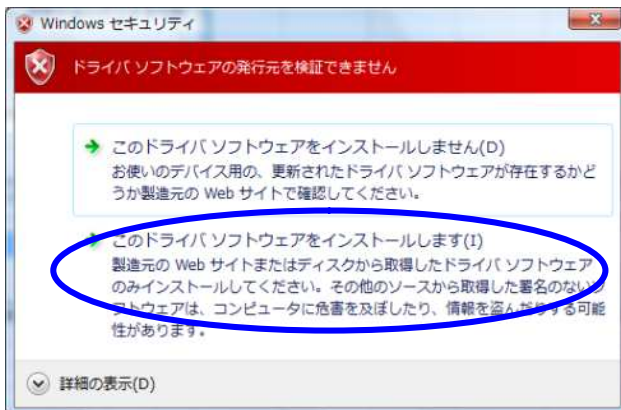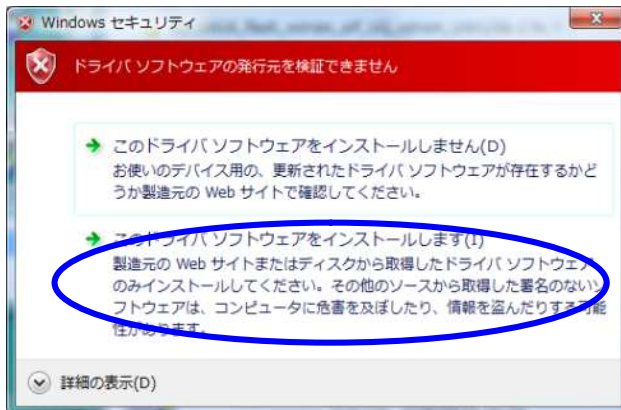

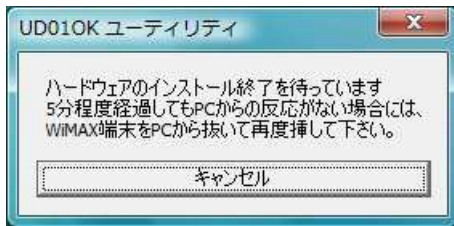


※5分程度経過しても次の画面が表示されない場合には、WiMAX 端末を PC から抜いて再度挿してください。

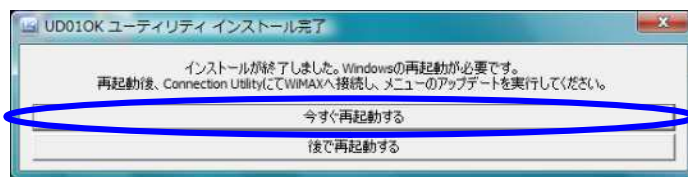




- 再起動後、Connection Utility にて WiMAX へ接続し、Connection Utility のメニューのアップデートを実行してください

## 【Windows® XP の場合】

1. あらかじめダウンロードしてハードディスクの任意の場所に保存したファイルをダブルクリック（またはクリック）する




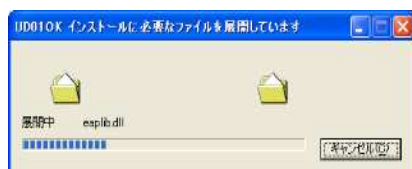


2. ユーティリティをインストールする

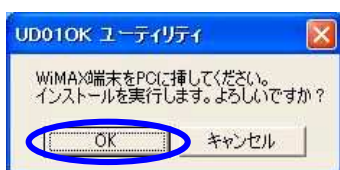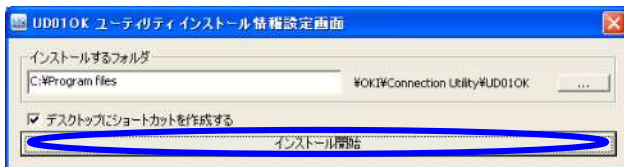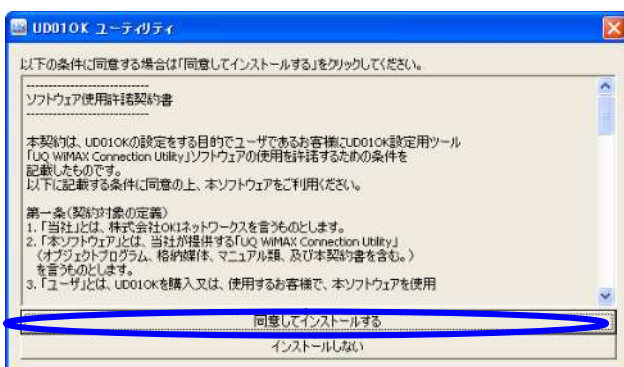


WiMAX 端末をパソコンの USB ポートに差し込みます。



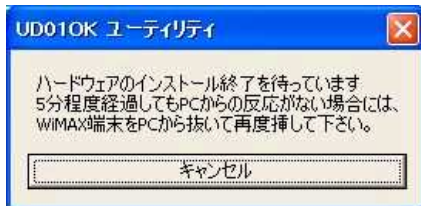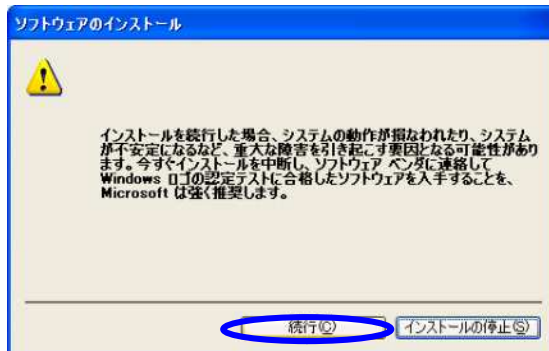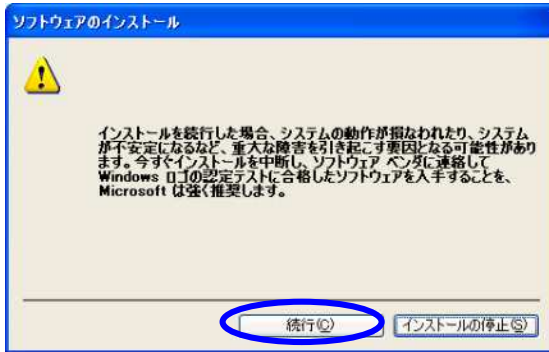





※5分程度経過しても次の画面が表示されない場合には、WiMAX 端末を PC から抜いて再度挿してください。

### 3. ドライバをインストールする

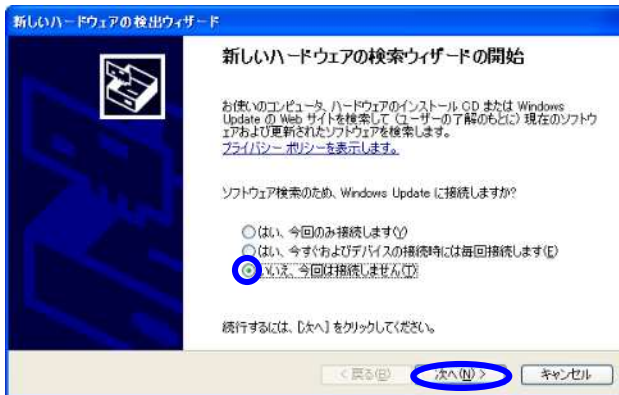

※ 「いいえ、今回は接続しません」 を選択し、「次へ」 をクリックしてください。

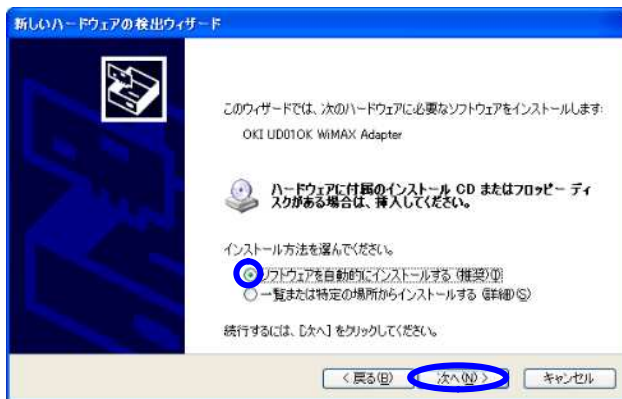

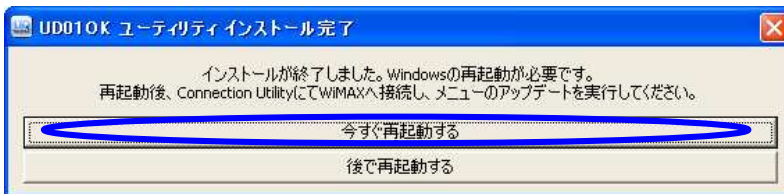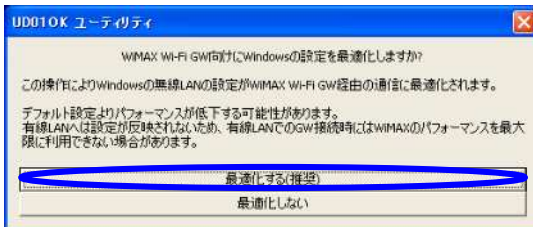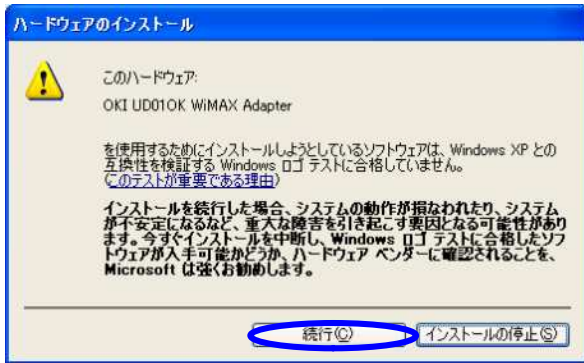

- 再起動後、Connection Utility にて WiMAX へ接続し、Connection Utility のメニューのアップデートを実行してください